



Lucca, Via Santa Maria Corteorlandini 12

# Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

ALLEGATO I
Schede di analisi e di intervento
a cura di

# ATELIER P95 srl

Società di progettazione e Ingegneria Integrata


Progettista: Arch. Francesca Lodovichi

Denominazione	BIBLIOTECA STATALE DI LUCCA	Zona	CENTRO STORICO
Ubicazione	Via Santa Maria Corteorlandini, 12	Vincolo immobile	SOPRINTENDENZA BBAA
Livello	PIANO TERRA		

### **FOTO**



### INQUADRAMENTO TERRITORIALE

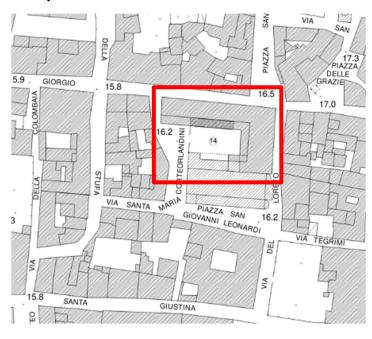

L' edificio si sviluppa su quattro piani fuori terra.

I locali del piano terreno sono ad uso esclusivo degli addetti e sono pertanto non accessibili al pubblico. Non sono presenti reception di accoglienza a questo livello.

Al servizio bibliotecario si accede attraverso uno scalone principale e un ascensore posti in posizione opposte rispetto allo sviluppo del fabbricato. È presente una seconda scala che si snoda attorno al vano ascensore, utilizzata dal personale di larghezza rampa circa cm.90.

L'accesso principale alla Biblioteca è posto a un dislivello di circa cm.15 dal piano stradale. L'accesso per disabili avviene con l'ascensore raggiungibile dopo aver attraversato la Piazza Giovan Domenico Mansi. Il selciato non è adeguato per la percorrenza da parte di persone disabili, sia su sedia a rotelle che con ausilio di altro genere, in quanto realizzato con ghiaia sciolta. Sotto il porticato che conduce all'ascensore sono collocate sedute per la sosta.

Si precisa che l'accesso alla Biblioteca da parte di persone con disabilità è del tipo ASSISTITO. È necessario infatti prenotare la visita per usufruire dei servizi della biblioteca. In prossimità dell'ingresso principale è affisso al muro un piccolo cartello con il simbolo del portatore di handicap e una freccia. Esso rimanda a un ingresso laterale con citofono e campanello di ingresso per portatori di handicap.

Assenza di fermata di mezzi pubblici/zone taxi nelle immediate vicinanze.

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

MACRO	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA	GIUDIZIO
CATEGORIA	Presenza di n.1 parcheggio riservato su via pubblica antistante, segnalato da apposito	DISABILITÀ	3
GІВІLІТÀ	<ul> <li>cartello di cui al D.M. 236/89.</li> <li>Mancanza di segnaletica e cartellonistica facilmente identificabili di orientamento/indicazione (es. mappe tattili).</li> </ul>	2	4
RAGGIUNGIBILITÀ	<ul> <li>Assenza di percorso guida tattilo-plantare che consenta agli ipovedenti di raggiungere l'edificio in tutta sicurezza.</li> </ul>	A DO	2
			3
	<ul> <li>Assenza di segnaletica/cartellonistica orientativa che identifichi percorsi privi di barriere (es. cancello di Piazza Giovan Domenico Mansi).</li> </ul>	4	2
ACCESSO EDIFICIO	<ul> <li>Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari.</li> <li>L'accesso principale presenta un dislivello di circa cm.15 non segnalato e privo di banda antiscivolo.</li> </ul>	2	4
CESSO	<ul> <li>Assenza di cartellonistica adeguata per l'accesso disabili (secondario) che avviene solo con accompagnatore.</li> </ul>	A STATE OF THE STA	2
AC	<ul> <li>Accesso secondario in posizione distante e non opportunamente segnalato, caratterizzato da pavimentazione sconnessa. La porta di ingresso è a doppia anta con larghezza cm.65 ciascuna e non consente l'accesso se non con accompagnatore.</li> </ul>		3
ICALI	Scala di accesso principale con fascia antisdrucciolo usurata e con corrimano solo sul lato esterno.	E	2
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul> <li>Scala di accesso del personale priva di corrimano e di fascia antisdrucciolo.</li> <li>Assenza di segnalazione tattilo-plantare su entrambe le scale che indichi inizio e fine di ciascuna rampa quale ostacolo/pericolo.</li> </ul>	2	4
EGAMEI	<ul> <li>Ascensore, conforme D.M. 236/89 ubicato in zona defilata, utilizzabile solo con l'intervento del personale. Spazi di accesso e sbarco non conformi.</li> </ul>	1 Tolor	2
СОП			4
ONTALI	<ul><li>Assenza di percorsi tattilo-plantari.</li><li>Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa.</li></ul>	Ė	2
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul> <li>Assenza di rampe adeguate per il superamento dei dislivelli.</li> <li>Spazio di fronte all'arrivo dell'ascensore non conforme al D.M. 236/89</li> </ul>	2	4
GAMEN		A DO	2
COLLE		j	3
OICATI	A questo livello non sono presenti servizi igienici.	4	-
NICI DEC		2	-
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		A DO	-
SER\		3	-
	Assenza di informazioni riguardo il piano di emergenza/evacuazione.	4	2
SICUREZZA		2	3
SIC		A DO	2
			3

MACRO CATEGORIA	DO	OCUMENTAZIONE FOTOGRAFIC	A
RAGGIUNGIBILITA'			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			


	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	<ul> <li>Installare cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattile) con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.</li> <li>Installare segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.</li> </ul>	Cod. IE02 Cod. IE03
RA		PRIORITA' MEDIA
ACCESSO EDIFICIO	<ul> <li>Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione per meglio individuare l'accesso secondario.</li> <li>Realizzare percorso guida tattilo-plantare che dall'area esterna permetta alle persone disabili di raggiungere l'ingresso a loro dedicato e l'accesso all'ascensore.</li> <li>Installare adeguata cartellonistica per facilitare il percorso di ingresso disabili.</li> </ul>	Cod. IE01 Cod. IE02 Cod. IE03 Cod. II16
ACC	<ul> <li>Installare banda antiscivolo e di segnalazione sul gradino di accesso dell'entrata principale.</li> <li>Adeguare la porta di ingresso dell'accesso disabili, posta in prossimità dell'ascensore, con un infisso apribile con almeno un'anta di luce netta non inferiore a cm 80.</li> </ul>	PRIORITA' MEDIA
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul> <li>Scala accesso principale e secondario:</li> <li>Installare corrimano (lato interno rampa)</li> <li>Applicare bande antiusdrucciolo sui gradini</li> <li>Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.</li> <li>Realizzare nuovo impianto di sollevamento utilizzabile autonomamente anche da disabili ed equipaggiato con pulsantiere in braille e di assistenza vocale/interfono.</li> </ul>	Cod. II05 Cod. II08 Cod. II10 Cod. II03 Cod. II16
COLLE		PRIORITA' ALTA
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul> <li>Realizzare percorso guida tattilo-plantare.</li> <li>Installare segnaletica/cartellonistica orientativa.</li> <li>Realizzare adeguata rampa per il superamento di eventuali dislivelli.</li> <li>Realizzare adeguati spazi di sbarco/imbarco dell'ascensore.</li> </ul>	Cod. II09 Cod. II12 Cod. II04
COLLEGA		PRIORITA' ALTA
SICUREZZA	<ul> <li>Installare cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione in caso di emergenza, con procedure da adottare per le persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva.</li> <li>Installare impianto di allarme acustico/visivo</li> </ul>	Cod. II09 Cod. II12
nois		PROPRIETA' ALTA

Denominazione	BIBLIOTECA STATALE DI LUCCA	Zona	CENTRO STORICO
Ubicazione	Via Santa Maria Corteorlandini, 12	Vincolo immobile	SOPRINTENDENZA BBAA
Livello	PIANO PRIMO		

### **FOTO**



### **INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

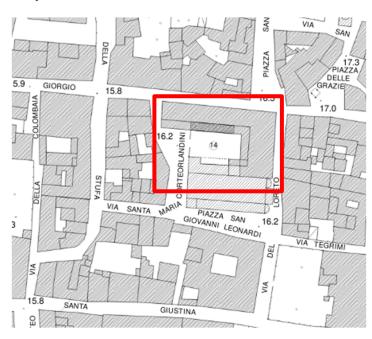

I locali del piano primo sono ad uso esclusivo degli addetti, fatta eccezione per i servizi igienici, accessibili direttamente dal pianerottolo di arrivo al piano. Sebbene il resto degli ambienti sia ad oggi inaccessibile al pubblico, si prevede che possano essere utilizzati da addetti portatori di disabilità. Non sono presenti reception di accoglienza a questo livello. È invece presente una scala di collegamento tra piano primo e piano secondo indicata, nel Piano di Emergenza, come via di fuga vero il basso. Detta scala ha, come quella che si snoda attorno al vano ascensore, di circa cm.90.

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
IICALI	Scala di accesso principale con fascia antisdrucciolo usurata e con corrimano solo sul lato esterno.		2
TI VER	<ul> <li>Scala di accesso secondario priva di corrimano e di fascia antisdrucciolo.</li> <li>Scala di emergenza priva di corrimano e con larghezza di rampa cm 90 circa.</li> </ul>		4
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul> <li>Assenza di segnalazione tattilo-plantare su tutte le scale che indichi inizio e fine di ciascuna rampa quale ostacolo/pericolo.</li> <li>Ascensore conforme D.M. 236/89 ubicato in zona defilata, utilizzabile solo con l'intervento del</li> </ul>	A PORTON	2
СОГП	personale. Spazi di accesso e sbarco non conformi.		3
ONTALI	<ul> <li>Assenza di percorsi tattilo-plantari.</li> <li>Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa.</li> </ul>	4	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul> <li>Spazio di sbarco dell'ascensore non conforme al D.M. 236/89</li> <li>I corridoi sono spesso occupati da scaffalature a parete che rispettano però i limiti dimensionali</li> </ul>		4
SAMENT	di legge per la percorrenza con sedia a rotelle.	A DO	2
COLLEG			3
CATI	I servizi igienici presenti a questo livello, sia per il pubblico che per il personale addetto, non sono minimamente adeguati ad accogliere persone con disabilità di qualsiasi	J D	1
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	genere. Questo sia dal punto di vista delle dimensioni che dei sanitari e degli ausili.		4
IZI IGIEN		A DO	2
SERV			3
	Assenza di informazioni e di segnaletica/cartellonistica adeguate riguardo il piano di emergenza/evacuazione.	45	1
SICUREZZA	<ul> <li>Assenza di uno "spazio calmo" al piano da utilizzare in caso di emergenza.</li> <li>Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza.</li> </ul>	2	2
SICL			2
			3


MACRO CATEGORIA	DO	CUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
COLLEGAMENTI VERTICALI	Tatelle Control of the Control of th		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul> <li>Scala accesso principale, secondario e di emergenza (collegamento 1° e 2° piano):</li> <li>Installare corrimano (lato interno rampa)</li> <li>Applicare bande antiusdrucciolo sui gradini</li> <li>Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.</li> <li>Realizzare nuovo impianto di sollevamento idoneo per disabili ed equipaggiato con pulsantiere in braille e di assistenza vocale/interfono utilizzabile autonomamente anche da disabili.</li> </ul>	Cod. II05 Cod. II08 Cod. II10 Cod. II03
COLLEC		PRIORITA' MEDIA
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul> <li>Realizzare percorso guida tattilo-plantare.</li> <li>Installare segnaletica/cartellonistica orientativa.</li> <li>Realizzare adeguati spazi di sbarco/imbarco dell'ascensore.</li> <li>Controllare sempre lo spazio libero tra pareti e arredi mobili, per consentire una sicura e agevole percorrenza dello spazio da parte di persone su sedia a rotelle.</li> </ul>	Cod. II09 Cod. II12
COLLEGA		PRIORITA' MEDIA
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul> <li>Realizzare un servizio igienico a norma del D.M. 236/89 ad uso del personale.</li> <li>Installare pulsante di allarme e segnalazione acustico visiva all'interno del servizio igienico.</li> <li>Installare targa tattile per ipovedenti con indicazione della disposizione dei sanitari.</li> </ul>	Cod. II06 Cod. II13 Cod. II11
SERVIZ		PRIORITA' BASSA
SICUREZZA	<ul> <li>Installare cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione in caso di emergenza, con procedure da adottare per le persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva.</li> <li>Installare impianto di allarme acustico/visivo</li> <li>Reperire uno "spazio calmo" da utilizzare in caso di emergenza e dotarlo di sistema di comunicazione con l'esterno (citofono).</li> </ul>	Cod. II12 Cod. II13 Cod. II15 Cod. II19
		PRIORITA' ALTA

Denominazione	BIBLIOTECA STATALE DI LUCCA	Zona	CENTRO STORICO
Ubicazione	Via Santa Maria Corteorlandini, 12	Vincolo immobile	SOPRINTENDENZA BBAA
Livello	PIANO SECONDO		

### **FOTO**

## **INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

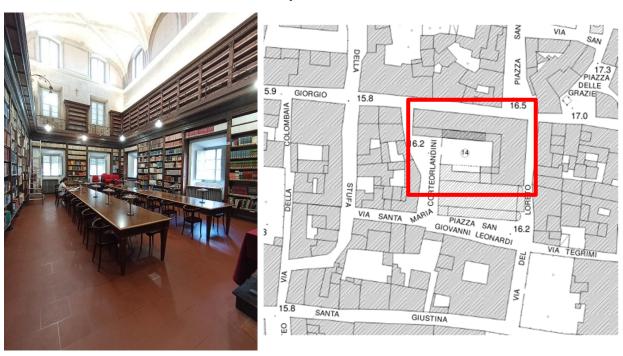

I locali del piano secondo sono interamente adibiti al servizio bibliotecario. In parte sono accessibili al pubblico (zona reception – sala lettura – sala manoscritti – uffici direzionali) e in parte sono ad uso esclusivo del personale (area amministrativa – uffici vari – 3 sale blindate – deposito).

L'accesso dalla scala principale è diametralmente opposto al piano di sbarco dell'ascensore. Pertanto la reception risulta distribuita longitudinalmente sul corridoio di collegamento.

Al piano è presente un servizio igienico per persone con disabilità, posto a considerevole distanza dalle aree ad uso pubblico. Lo stesso servizio igienico è utilizzato anche dal personale.

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
COLLEGAMENTI VERTICALI	Scala di accesso principale con fascia antisdrucciolo usurata e con corrimano solo sul lato esterno.		2
	<ul> <li>Scala di accesso secondario priva di corrimano e di fascia antisdrucciolo.</li> <li>Scala di emergenza priva di corrimano e con larghezza di rampa cm 90 circa.</li> <li>Assenza di segnalazione tattilo-plantare su tutte le scale che indichi inizio e fine di ciascuna rampa quale ostacolo/pericolo.</li> <li>Ascensore ubicato in zona defilata, utilizzabile solo con l'intervento del personale. Spazi di accesso e sbarco non conformi.</li> </ul>		4
			2
COLLE			3
JTALI	<ul> <li>Assenza di percorsi tattilo-plantari.</li> <li>Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa.</li> </ul>	4	3
ORIZZON	<ul> <li>Le sale aperte al pubblico sono occupate da arredi anche fissi (librerie a parete) che rispettano i limiti dimensionali di legge per la percorrenza con sedia a rotelle.</li> <li>Il corridoio/reception presenta arredi disposti a consentire il passaggio di disabili su ruote e aree più ampie dove poter effettuare inversione di marcia.</li> <li>Assenza di sedute nella reception.</li> <li>Sono presenti rampe removibili non a norma di collegamento tra quote diverse di ambienti contigui.</li> <li>Inaccessibilità per persone con disabilità visiva.</li> </ul>		4
MENTI			1
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul> <li>È presente un unico servizio igienico accessibile anche a persone disabili, raggiungibile dopo aver attraversato diversi locali ad uso esclusivo degli addetti.</li> <li>Assenza di indicazioni per raggiungere il bagno accessibile.</li> <li>Assenza di segnali acustici e visivi per le situazioni di emergenza.</li> <li>Gli accessori per il lavabo (dispenser sapone, portarotolo, etc) sono collocati ad altezza non a norma per persona su sedia a rotelle.</li> <li>Le leve e i maniglioni di sostegno, così come la maniglia della porta sono posizionati ad un'altezza non a norma.</li> <li>Assenza di accorgimenti per favorire l'uso del servizio igienico a persona ipovedente e/o donne con bambini.</li> </ul>	4	3
			4
			1
			3
SICUREZZA	<ul> <li>Presenza di porte scorrevoli e ad anta in vetro non a norma (dimensione e parte inferiore chiusa).</li> <li>Assenza di indicazioni e segnaletica che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi funzionali.</li> <li>Assenza di mappa tattile di ausilio a ipovedenti.</li> <li>Posizionamento confuso della segnaletica/cartellonistica riguardo il piano di emergenza/evacuazione e delle vie di esodo.</li> </ul>	4	1
		2	2
		A DO	2
	<ul> <li>Assenza di uno "spazio calmo" al piano, da utilizzare in caso di emergenza.</li> <li>Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza.</li> </ul>		2

MACRO CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			


	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul> <li>Scala accesso principale, secondario e di emergenza (collegamento 2° e 3° piano):</li> <li>Installare corrimano (lato interno rampa)</li> <li>Applicare bande antiusdrucciolo sui gradini</li> <li>Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.</li> <li>Realizzare nuovo impianto di sollevamento idoneo per disabili ed equipaggiato con pulsantiere in braille e di assistenza vocale/interfono.</li> </ul>	Cod. II05 Cod. II08 Cod. II10 Cod. II03
COLLEG		PRIORITA' ALTA
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul> <li>Realizzare percorso guida tattilo-plantare in tutti i locali ad uso pubblico.</li> <li>Installare segnaletica/cartellonistica orientativa anche per ipovedenti (mappe tattili).</li> <li>Disporre sedute per la attesa/sosta nell'area reception.</li> <li>Controllare sempre lo spazio libero tra pareti e arredi mobili, per consentire una sicura e agevole percorrenza dello spazio da parte di persone su sedia a rotelle.</li> <li>Realizzare rampe di collegamento a norma tra i dislivelli degli ambienti ad uso pubblico.</li> </ul>	Cod. II09 Cod. II11 Cod. II18 Cod. II04
COLLEGA		PRIORITA' MEDIA
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul> <li>Adeguare il servizio igienico per disabili alla normativa vigente (accessori, maniglia, percorso tattile-plantare).</li> <li>Installare e segnalazione acustico visiva all'interno del servizio igienico.</li> <li>Installare targa tattile all'esterno della porta con indicazione della disposizione dei sanitari.</li> <li>Disporre adeguati cartelli informativi per raggiungere il servizio igienico dedicato dai luoghi accessibili al pubblico.</li> </ul>	Cod. II07 Cod. II13 Cod. II11 Cod. II12
SERVIZ		PRIORITA' ALTA
SICUREZZA	<ul> <li>Installare cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione in caso di emergenza, con procedure da adottare per le persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva.</li> <li>Installare impianto di allarme acustico/visivo.</li> <li>Reperire uno "spazio calmo" da utilizzare in caso di emergenza e dotarlo di sistema di comunicazione con l'esterno (citofono).</li> <li>Fornire porte dotate di traverso inferiore con h&gt;40 cm nelle porte vetrate.</li> </ul>	Cod. II12 Cod. II13 Cod. II15 Cod. II17 Cod. II19
	<ul> <li>Apporre vetrofanie su infissi in vetro per evidenziarne la presenza.</li> <li>Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS e sulla corretta ed efficace gestione dell'emergenza.</li> </ul>	PRIORITA' ALTA

Denominazione	BIBLIOTECA STATALE DI LUCCA	Zona	CENTRO STORICO
Ubicazione	Via Santa Maria Corteorlandini, 12	Vincolo immobile	SOPRINTENDENZA BBAA
Livello	PIANO TERZO		

### **FOTO**



### **INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

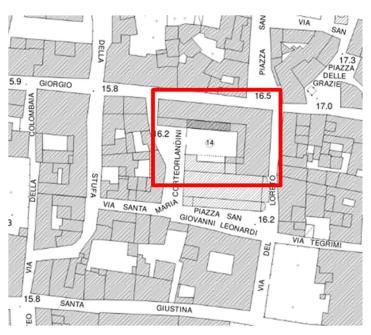

Il piano terzo della Biblioteca Statale è in parte occupato dal doppio volume della Sala Lettura accessibile dal piano II. Vi trovano posto poi

due ampi saloni di rappresentanza, caratterizzati da preziose librerie a tutta parete in legno, con ballatoio accessibile ovviamente solo dal personale. Queste sale vengono aperte al pubblico solo per occasione speciali (eventi, conferenze, etc) e sono dotate di sofisticati sistemi di allarme antincendio, data la preziosità dei volumi conservati.

Allo stesso livello si trova una stanza blindata per la conservazione dei libri di valore significativo e un unico servizio igienico, adatto anche per persone con disabilità.

Al piano terzo non è prevista la presenza continuativa del personale.

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
ICALI	Scale di accesso principale, secondaria e di emergenza prive di fascia antisdrucciolo e doppio corrimano.	4	2
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenza di segnalazione tattilo-plantare su tutte le scale che indichi inizio e fine di ciascuna rampa quale ostacolo/pericolo.	2	4
EGAME!	<ul> <li>Ascensore ubicato in zona defilata, utilizzabile solo con l'intervento del personale.</li> <li>Spazi di manovra non confortevoli per persone su sedia a rotelle.</li> </ul>	1/2	2
СОГГ			3
ONTALI	<ul> <li>Assenza di percorsi tattilo-plantari.</li> <li>Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa.</li> </ul>	4	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Le sale aperte al pubblico sono occupate da arredi anche fissi (librerie a parete, tavoli, altro) che rispettano i limiti dimensionali di legge per la percorrenza con sedia a rotelle.      Le sale aperte al pubblico sono occupate da arredi anche fissi (librerie a parete, tavoli, altro) che rispettano i limiti dimensionali di legge per la percorrenza con sedia a rotelle.	D'	4
SAMEN	<ul> <li>Il corridoio presenta arredi disposti a consentire il passaggio di disabili su ruote e aree più ampie dove poter effettuare inversione di marcia.</li> <li>Inaccessibilità per persone con disabilità visiva.</li> </ul>	A DO	1
COLLEG			3
ICATI	È presente un unico servizio igienico accessibile anche a persone disabili, raggiungibile dopo aver attraversato diversi locali ad uso esclusivo degli addetti.	E	3
VICI DED	<ul> <li>Indicazioni per raggiungere il bagno accessibile non adeguate.</li> <li>Assenza di segnali acustici e visivi per le situazioni di emergenza.</li> <li>Assenza del portarotolo</li> <li>Assenza della leva di sostegno fissa a fianco del w.c</li> <li>Maniglie della porta di ingresso poste ad altezza non a norma.</li> <li>Assenza di accorgimenti per favorire l'uso del servizio igienico a persona ipovedente e/o donne con bambini.</li> </ul>	2	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		A DO	1
			3
SICUREZZA	<ul> <li>Presenza di porte ad anta in vetro non a norma (dimensione e parte inferiore chiusa).</li> <li>Presenza di oggetti che impediscono l'accesso autonomo e in sicurezza a ipovedenti.</li> <li>Assenza di indicazioni e segnaletica che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi funzionali.</li> <li>Assenza di mappa tattile di ausilio a ipovedenti.</li> <li>Posizionamento confuso della segnaletica/cartellonistica riguardo il piano di emergenza/evacuazione e delle vie di esodo.</li> </ul>	E	1
		T	2
		A DO	2
	<ul> <li>Assenza di uno "spazio calmo" al piano, da utilizzare in caso di emergenza.</li> <li>Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza.</li> </ul>		2

MACRO CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		810	
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul> <li>Scale di accesso principale, secondario e di emergenza:</li> <li>Installare corrimano (lato interno rampa)</li> <li>Applicare bande antiusdrucciolo sui gradini</li> <li>Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.</li> <li>Realizzare nuovo impianto di sollevamento idoneo per disabili ed equipaggiato con pulsantiere in braille e di assistenza vocale/interfono.</li> </ul>	Cod. II05 Cod. II08 Cod. II10 Cod. II03
COLLEG		PRIORITA' ALTA
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul> <li>Realizzare percorso guida tattilo-plantare in tutti i locali ad uso pubblico.</li> <li>Installare segnaletica/cartellonistica orientativa anche per ipovedenti (mappe tattili).</li> <li>Controllare sempre lo spazio libero tra pareti e arredi mobili, per consentire una sicura e agevole percorrenza dello spazio da parte di persone su sedia a rotelle.</li> <li>•</li> </ul>	Cod. II09 Cod. II11
COLLEGA		PRIORITA' BASSA
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul> <li>Adeguare il servizio igienico per disabili alla normativa vigente (accessori, maniglia, percorso tattile-plantare).</li> <li>Installare e segnalazione acustico visiva all'interno del servizio igienico.</li> <li>Installare targa tattile all'esterno della porta con indicazione della disposizione dei sanitari.</li> <li>Disporre adeguati cartelli informativi per raggiungere il servizio igienico dedicato dai luoghi accessibili al pubblico.</li> </ul>	Cod. II07 Cod. II13 Cod. II11 Cod. II12
SERVIZ		PRIORITA' BASSA
SICUREZZA	<ul> <li>Installare cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione in caso di emergenza, con procedure da adottare per le persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva.</li> <li>Installare impianto di allarme acustico/visivo.</li> <li>Reperire uno "spazio calmo" da utilizzare in caso di emergenza e dotarlo di sistema di comunicazione con l'esterno (citofono).</li> <li>Fornire porte dotate di traverso inferiore con h&gt;40 cm nelle porte vetrate.</li> <li>Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS e sulla corretta ed efficace gestione</li> </ul>	Cod. II12 Cod. II13 Cod. II15 Cod. II17 Cod. II19
	dell'emergenza.	PRIORITA' MEDIA